

Паспорт оборудования

Модель	SR-D200V2812IRH
Матрица	1/2.7" 2.1 MP CMOS Sensor
Разрешение	1080P
Стандарт видео	PAL / NTSC
Мин.освещенность	0.01 Lux/F1.2
Сигнал/Шум	> 50dB
Синхронизация	Внутренняя
Дальность ИК	20метров
Управление ИК	АВТО по фотодатчику
Видео выход	AHD/CVI/CVBS/TVI
Питание	DC12V(+/-10%)/500mA
Объектив	2,8-12mm
Функции	OSD menu, WDR
Размер	128 x 98.5мм
Вес (g)	350
Рабочая температура	-10~+50°C RH95% MAX

Комплектация

Наименование	Количество
Видеокамера	1
Инструкция	1
Гарантийный талон	1

Примечание:

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр SarmatT.

SR-D200V2812IRH

Цветная гибридная видеодеокамера
с поддержкой AHD/CVI/CVBS/TVI

Купольная Full HD камера с ИК
подсветкой



Внимание : перед установкой и
использованием внимательно
изучите данную инструкцию.

Благодарим Вас за приобретение видеокамеры SarmatT [SR-D200V2812IRH](#).
В устройстве использованы новейшие адаптированные матрицы CMOS.
Небольшие размеры, легкость и превосходный дизайн способны удовлетворить любые требования. Кроме того, данная камера имеет высокую четкость изображения, хорошую чувствительность и превосходную цветопередачу.
Камера удобна для монтажа и дальнейшего использования в Вашей видеосистеме.

Основные функции

> Автоматическая регулировка усиления (AGC)

Встроенная регулировка усиления. Камера может отображать высококачественную картинку в условиях низкого освещения

> Автоматический электронный затвор (AES)

Встроенная функция электронного затвора. Выдержка (электронный затвор) от 1с до 1/100,000с.

> Интеллектуальная ИК подсветка

> OSD меню для управления настройками камеры.

> Стандарт видео NTSC или PAL.

> Кнопка OSD функции быстрого доступа

Для входа в OSD меню нажмите кнопку, чтобы переключить режим работы камеры:


Удерживайте кнопку **“влево”** в течение 5сек : **режим CVBS**

Удерживайте кнопку **“вправо”** в течение 5сек : **режим TVI**

Удерживайте кнопку **“вверх”** в течение 5сек : **режим AHD**

Удерживайте кнопку **“вниз”** в течение 5сек : **режим CVI**

Подключение устройства

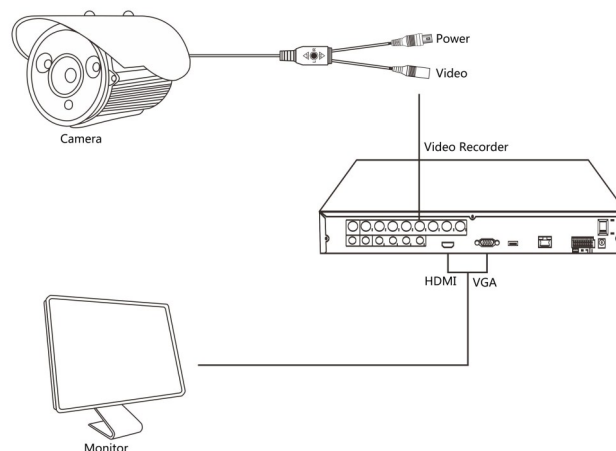

Инструкция по безопасности

1. Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы обеспечить надлежащее использование продукта.
2. Во время установки устройства придерживайтесь указаний в инструкции.
3. Никогда не направляйте камеру на интенсивные источники света. Это может повредить CMOS матрицу.
4. Не прикасайтесь непосредственно к сенсору устройства. Если камера не используется, пожалуйста, оденьте на нее пылезащитный мешок.
5. Чтобы очистить камеру от загрязнений, используйте сухую, мягкую ткань. Если грязь трудно очистить, используйте моющие средства с водой и затем протрите сухой салфеткой.
6. Не устанавливайте камеру вблизи кондиционера, иначе на объективе будет образовываться конденсат.
7. Подключение производите при выключенном электропитании.
8. При транспортировке, хранении и использовании соблюдайте допустимые температурные режимы.
9. Если камера сломалась, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

Неисправности и решения

> Нет изображения после подключения питания

- Пониженное напряжение питания, пожалуйста проверьте источник питания
- Неправильная полярность подключения.
- Пожалуйста, проверьте соединительный кабель, также может быть неправильно подключен монитор.

> Изображение камеры “рыбит”

- Может быть вызвано пульсированием источника питания.
- Проверьте совместимость монитора и периферийного оборудования.

> Фон цветного изображения непрерывно меняется

- Влияние электромагнитного поля люминисцентных ламп может быть причиной искажения изображения.
- Уменьшение количества люминисцентных ламп или отдаление камеры от них может исправить изображение.
- Используйте источник внешней синхронизации.

> Изображение с камеры смазано

- Напряжение источника питания нестабильно.
- Соединительные кабели подключены не правильно или имеют высокое сопротивление.



Замечания

- Блок питания должен пройти аттестацию безопасности. Выходное напряжение, ток, полярность должны соответствовать требованиям камеры.
- Для защиты устройства от удара молнии, установите грозозащиту или заземлите силовой кабель.
- Для того чтобы получить изображение высокого качества, убедитесь в том, что к камере подходит стабильное питание 12V (+/-10%)



Замечания:

- Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Температура хранения -30~+60C. (Рекомендуемая рабочая температура -10~+50C.)
- Не располагайте камеру вблизи обогревающих устройств.